


1 CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

1 ATTENTION: LORS DES OPERATIONS D'ENTRETIEN DES COMMANDES, ETIQUETER TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉCONNECTER. TOUTE ERREUR DE CABLAGE PEUT ÊTRE UNE SOURCE DE DANGER ET DE PANNE. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADEQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINE.

1 ATENCION: CUANDO SE REPARAN LOS CONTROLES, MARQUE TODOS CABLES CON ETIQUETAS ANTES DE DESCONECTARLOS. CUALQUIER ERRORES DE CABLEADO PUEDEN CAUSAR LA OPERACION INADECUADA Y PELIGROSA. ASEGURESE DE QUE LA SECADORA FUNCIONE ADECUADAMENTE DESPUES DE REPARARLA.

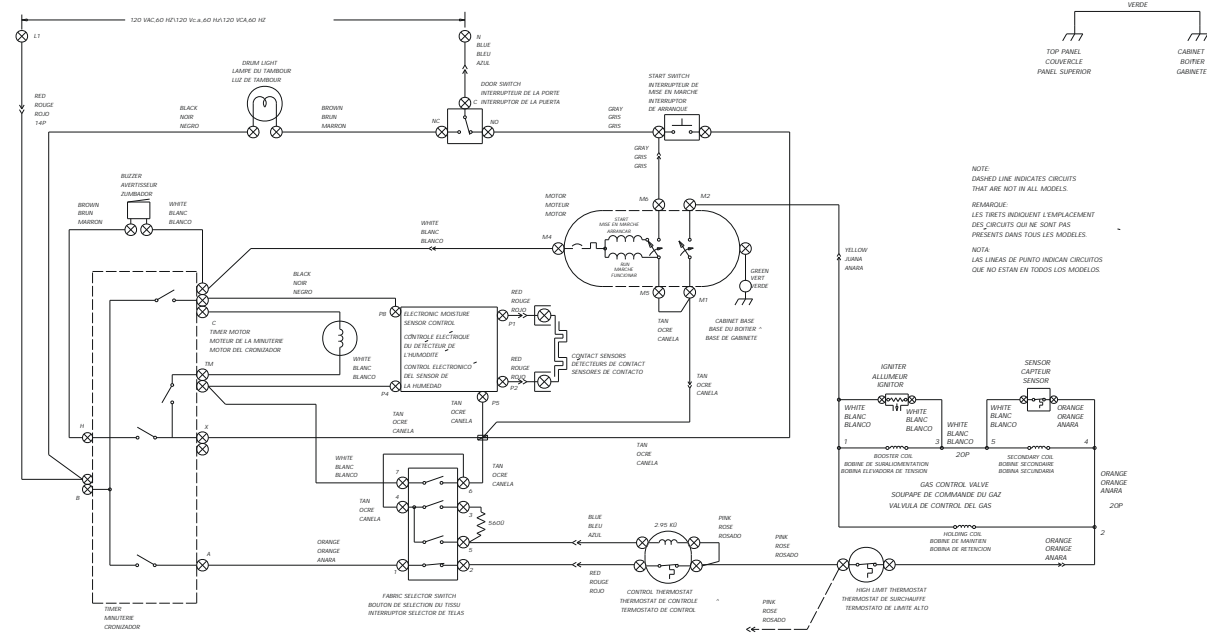

WIRING CODES	CODES DE CABLAGE	CODIGOS DE ALAMBRADOS
⊗ QUICK DISCONNECT TERMINAL	BORNE A DÉBRANCHEMENT RAPIDE	TERMINAL DE DESCONEXION RAPIDA
— CONNECTION	ALCUNE CONNEXION	SIN CONEXION
⊕ NO CONNECTION	AUCUNE CONNEXION	SIN CONEXION
⊖ MOTOR SWITCH	INTERRUPTEUR DU MOTEUR	INTERRUPTEUR DEL MOTOR
⊕ SPICE	ÉPILURE	EMPALME
⊖ MOTOR PROTECTOR	PROTECTEUR DU MOTEUR	PROTECTOR DEL MOTOR
⊕ CHASSIS (CABINET) GROUND	MISE A LA TERRE DU BOITIER	PUERTA A TIERRA DEL CHASSI (GABINETE)
⊖ SCREW TERMINAL	BORNE A VIS	BORNE DE TORNILLO
⊕ HARNESS CONNECTOR TERMINAL	BORNE A CONNECTEUR DE HARNAIS	TERMINAL CONECTOR DE CONEXIONADO
⊖ INSULATED TERMINAL	BORNE ISOLEE	TERMINAL AISLADO

WIRE SPECIFICATIONS			SPECIFICATIONS DES FILS			ESPECIFICACION DE ALAMBRES		
CODE	WIRE GAUGE A.W.G.	INSULATION MATERIAL	CODE	CALEBRE DU FIL A.W.G.	MATERIAU ISOLANT	CODE	CALEBRE DE ALAMBRES A.W.G.	MATERIAL AISLANTE
20P	20	105°C PVC (POLYVINYLCHLORIDE)	20P	20	105°C CPV (CHLORURE DE POLYVINYLE)	20P	20	105°C C.P.V. (CLORURO DE POLIVINIL)
18P	18	105°C PVC (POLYVINYLCHLORIDE)	18P	18	105°C CPV (CHLORURE DE POLYVINYLE)	18P	18	105°C C.P.V. (CLORURO DE POLIVINIL)

NOTE: ALL UNSPECIFIED WIRE CODES ARE 18P.
REMARQUE: TOUS LES FILS NON IDENTIFIES SONT DE TYP. 18P.
NOTA: TODOS LOS CODIGOS DE ALAMBRES NO ESPECIFICADOS SON 18P.


FABRIC SELECTOR SWITCH		CIRCUIT	
BOITON DE SELECTION DU TISSU		CIRCUIT	
FUNCTION	FONCTION	1-2	4-3
REGULAR	RÉGULIER	REGULAR	X
MEDIUM	MÉDIUM	MEDIA	X
LOW	BAS	BAJA	X
AIR FLUFF	GONFLANT	ESPONADO	X

X-CONTACTS CLOSED
X-CONTACTS FERMES
X-CONTACTOS CERRADOS

NOTES:
1. ALL WIRING MUST CONFORM TO LOCAL ELECTRICAL CODES.
2. CONNECT BLOWER TO A 15 AMP INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT.
3. TIMER SHOWN IN OFF POSITION. DOOR SWITCH CLOSED. MOTOR AT REST. THERMOSTAT CLOSED AND FABRIC SELECTOR SWITCH AT REGULAR.

REMARQUES:
1. TOUT LE CABLAGE DOIT RESPECTER LES CODES DE L'ÉLECTRICITE LOCALE.
2. BRANCHER LA SECHUSE À UNE DERIVATION DISTINCTE DE 15 AMPERES.
3. MINUTERIE ILLUSTREE EN POSITION FERMEE. INTERRUPTEUR DE LA PORTE FERMEE, MOTEUR ARRÊTÉ, THERMOSTAT FERMEE ET BOITON DE SÉLECTION DU TISSU RÉGULIER.

NOTAS:
1. TODAS LAS INSTALACIONES ALAMBRICAS DEBEN CUMPLIR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES.
2. CONECTAR LA SECADORA A UN CIRCUITO DE RAMAL INDIVIDUAL DE 15 AMPEROS.
3. EL CRONIZADOR SE MUESTRA EN POSICION APAGADO. EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA CERRADO. EL MOTOR EN REPOSO. EL THERMOSTATO CERRADO Y EL INTERRUPTOR SECTOR DE TELAS EN REGULAR.

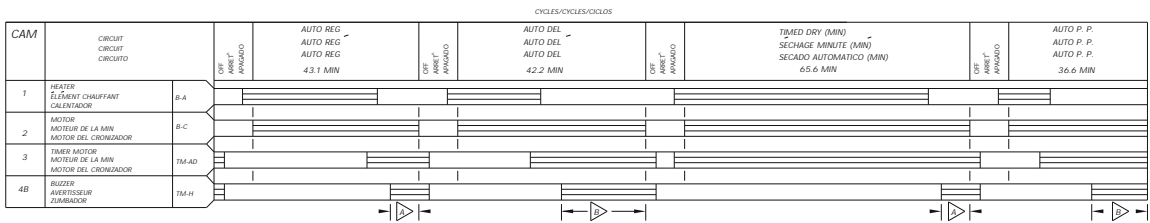

BAR CHART ABOVE REPRESENTS ONE COMPLETE REVOLUTION OF TIMER SHAFT.

LE DIAGRAMME SUR LA GAUCHE REPRESENTE UNE ROTATION COMPLETE DE L'ARBRE DE LA MINUTERIE.

EL GRAFICO DE BARRAS DE LA IZQUIERDA REPRESENTA UNA REVOLUCION COMPLETA DEL EJE DEL CRONIZADOR.


SHADED PORTION OF BAR CHART INDICATES THE PROPORTIONAL TIMES THAT INTERNAL TIMER CONTACTS ARE CLOSED.

LA PARTIE OMBREEE DU DIAGRAMME INDIQUE LE TEMPS RELATIF PENDANT LEQUEL LES CONTACTS INTERNES DE LA MINUTERIE SONT FERMES.

LA PORCION SOMBRADA DEL GRAFICO DE BARRAS INDICA LOS TIEMPOS PROPORCIONALES QUE LOS CONTACTOS INTERNOS DEL CRONIZADOR ESTAN CERRADOS.

A PULSAR CAM, LOCATED NEXT TO THE BUZZER CAM AND ROTATING AT 12 REVOLUTIONS PER HOUR, ALLOWS CIRCUITS "K-H" TO CLOSE FOR 5 SECONDS (±3 SECONDS).

UNA LEVA GENERADORA DE IMPULSIONES, UBICADA JUNTO A LA LEVA DEL ZUMBADOR Y GIRANDO A 12 REVOLUCIONES POR HORA, PERMITE QUE EL CIRCUITO "K-H" SE CIERRE DURANTE 5 SEGUNDOS (±3 SEGUNDOS).



WIRING DIAGRAM P/N 1316-42900E
SCHEMA DE CABLAGE N° DE PIECE 1316-42900E
DIAGRAMA DE CONEXIONES P/N 1316-42900E